

Модель 220. Руководство по замене стропы




СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА

- Сменная стропы
- Адаптор корпуса – 2 шт.
- Установочный винт

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


- Ключ Hex 2,5 мм
- Ключ Hex 3 мм
- Ключ Hex 3,5 мм

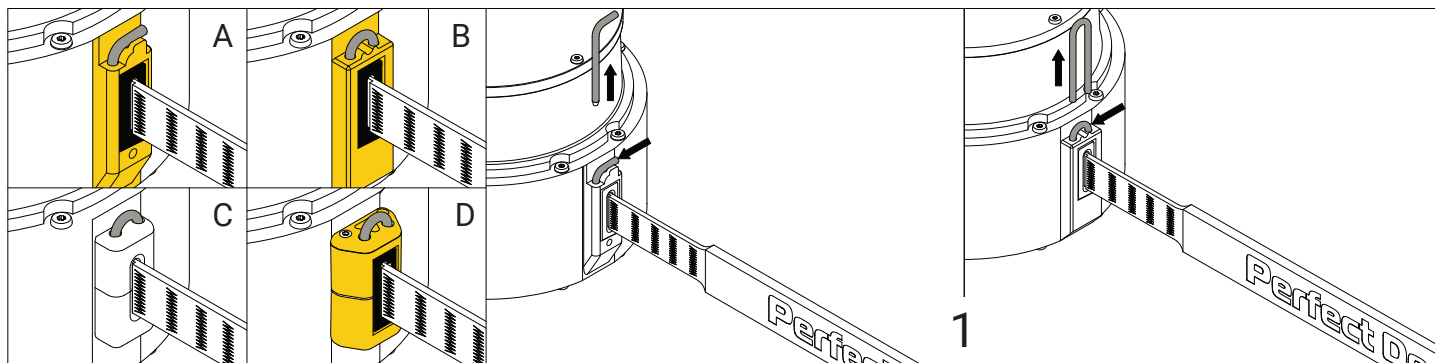

Определите тип вашего устройства. Для типов А и В следуйте инструкциям на этой странице. Инструкции для типов С и D приведены на странице 2.

У типа А шпилька имеет форму буквы «L». Удалите шпильку, потянув её вверх. Пока отложите шпильку.


У типа В шпилька имеет форму буквы «U». Удалите шпильку, потянув её вверх. Пока отложите шпильку.

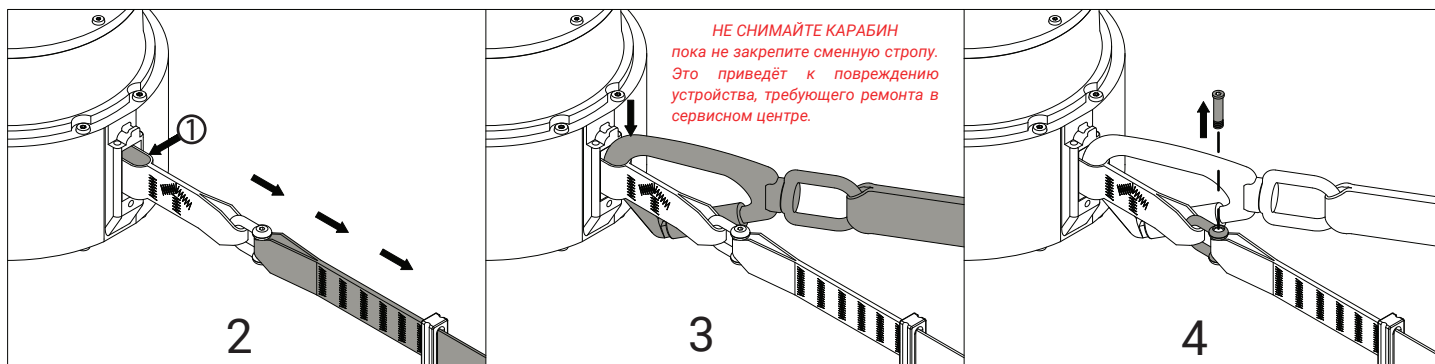

Вытягивайте стропу, пока не покажется установочная скоба и внутренняя петля. За вышитой на петле стрелкой есть место для фиксации ①.

Защёлкните карабин от старой стропы за место для фиксации на петле. Это необходимо для выполнения последующих шагов.


Открутите винт на скобе, используя шести-гранный ключ (Hex). Вам может понадобиться ключ на 3 мм или на 3,5 мм. Отложите винт в сторону.

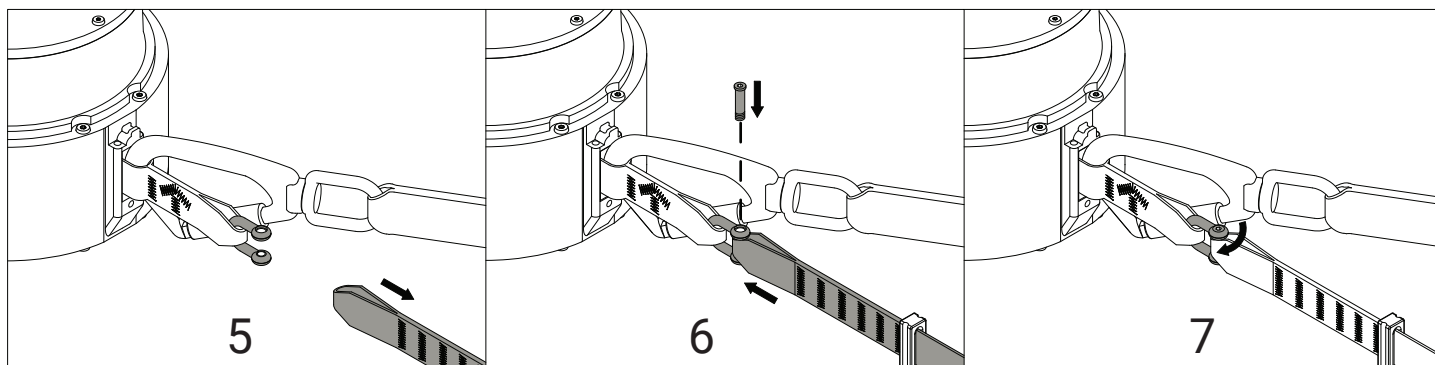

Уберите старую стропу.


Заведите петлю новой стропы в установочную скобу и закрутите винт на место.

Затяните винт с усилием 2–2,5 Нм. Не перетягивайте соединение.

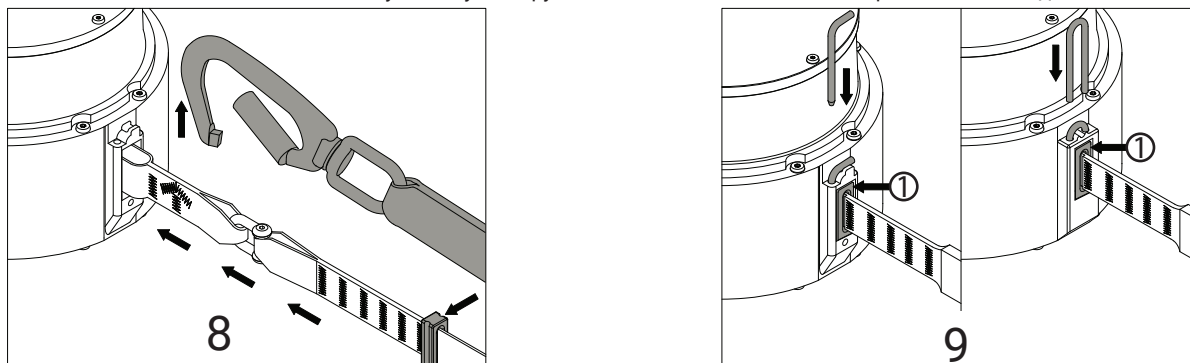


Немного вытяните стропу чтобы разблокировать карабин. Тщательно удерживая стропу отщёлкните карабин от внутренней петли. Придерживая стропу, позвольте ей медленно втянуться в корпус устройства. Следите, чтобы стропы не скручивались в процессе втягивания. Скрутки на стропе могут препятствовать втягиванию во время лазания и часто становятся причиной преждевременного износа стропы.


Убедитесь, что форсунка стропы ① полностью села на место. Установите шпильку, чтобы зафиксировать форсунку в нужном положении. Шпильку следует максимально утопить в крепёжном отверстии. Проверьте работоспособность устройства, несколько раз вытянув стропу рукой, а затем выполнив несколько спусков с высоты 1–1,5 м, используя дополнительную страховку.

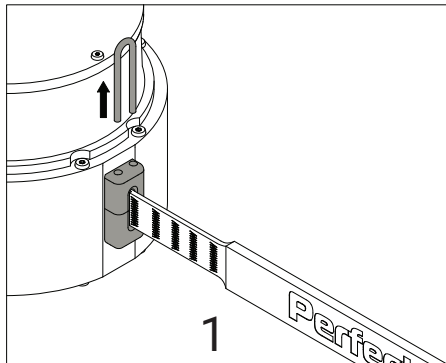


Удалите шпильку, потянув её вверх. Пока отложите шпильку.
Если ваше устройство типа D, — перейдите к пункту 5.

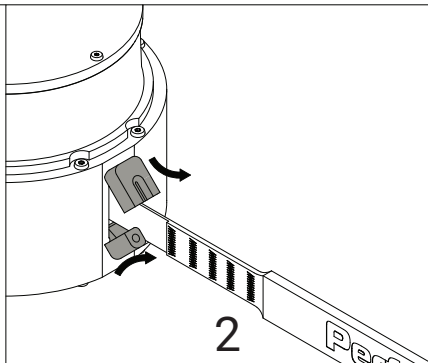


Выверните форсунки стропы наружу и удалите их из корпуса.

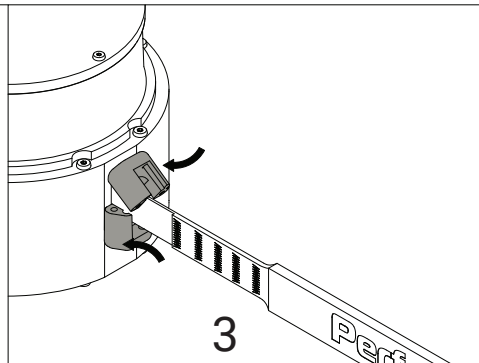


Установите два жёлтых адаптора, включённых в комплект поставки. Для этого установите паз адаптора к прорези в корпусе и поверните.

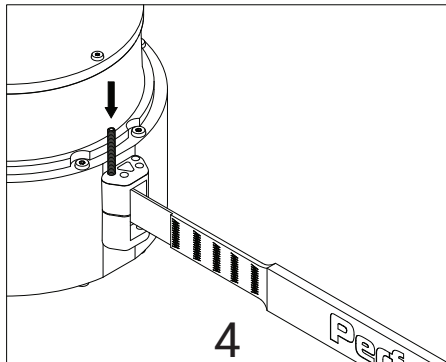

Установите винт из комплекта в одно из двух ближайших к корпусу устройства отверстий. С помощью шестигранного (Hex) ключа на 2,5 мм затяните винт заподлицо с поверхностью.

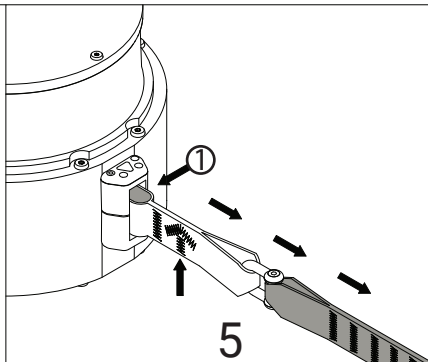


Вытягивайте стропу, пока не покажется установочная скоба и внутренняя петля. За вышитой на петле стрелкой есть место для фиксации ①.

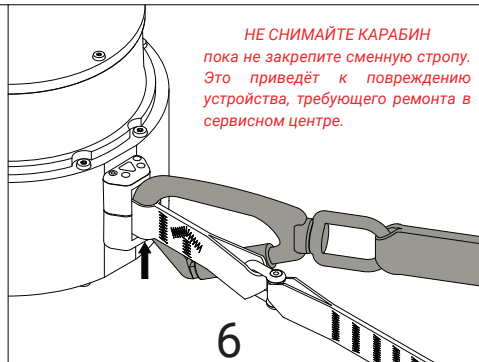


Защёлкните карабин от старой стропы за место для фиксации на петле. Это необходимо для выполнения последующих шагов.


НЕ СНИМАЙТЕ КАРАБИН
пока не закрепите сменную стропу.
Это приведёт к повреждению
устройства, требующего ремонта в
сервисном центре.

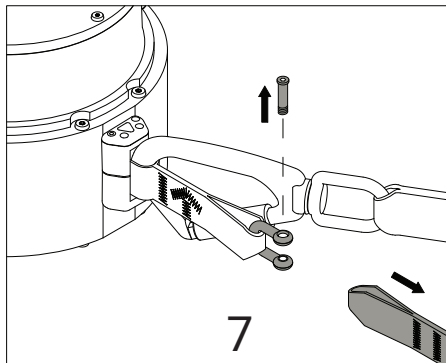


Открутите винт на скобе, используя шестигранный ключ (Hex). Вам может понадобиться ключ на 3 мм или на 3,5 мм. Отложите винт в сторону, уберите старую стропу.

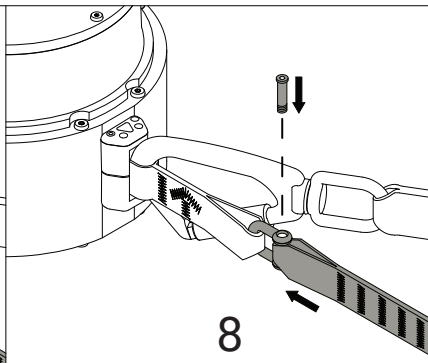


Заведите петлю новой стропы в установочную скобу и закрутите винт на место.

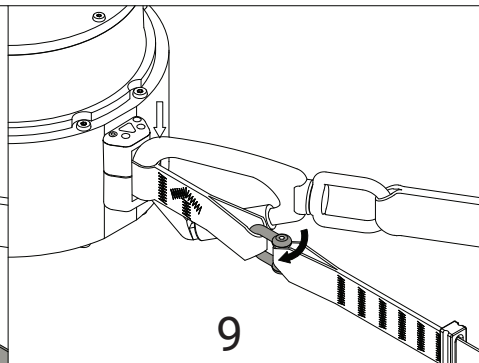

Затяните винт с усилием 2–2,5 Нм. Не перетягивайте соединение.

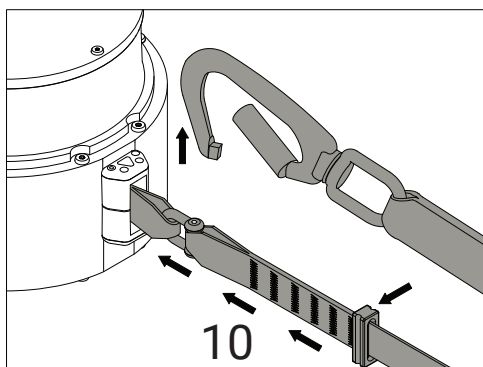

Немного вытяните стропу чтобы разблокировать карабин. Тщательно удерживая стропу отщёлкните карабин от внутренней петли. Придерживая стропу, позвольте ей медленно втянуться в корпус устройства. Следите, чтобы стропы не скручивались в процессе втягивания. Скрутки на стропе могут препятствовать втягиванию во время лазания и часто становятся причиной преждевременного износа стропы.

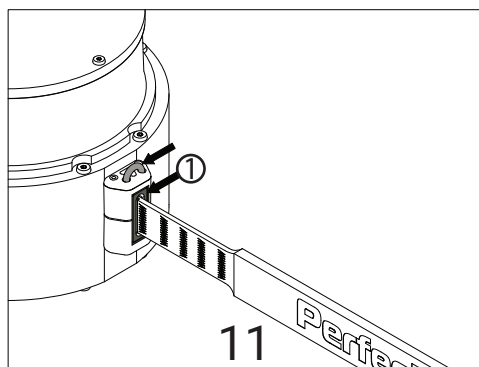

Убедитесь, что форсунка стропы ① полностью села на место. Установите шпильку, чтобы зафиксировать форсунку в нужном положении. Шпильку следует максимально утопить в крепёжном отверстии. Проверьте работоспособность устройства, несколько раз вытянув стропу рукой, а затем выполнив несколько спусков с высоты 1–1,5 м, используя дополнительную страховку.



За дополнительной информацией обращайтесь:

C3 Manufacturing LLC • 3809 Norwood Drive • Unit #4 • Littleton, CO 80125 • USA
Phone: 303-953-0874 • Fax: 303-862-8442 • Info@PerfectDescent.com • www.PerfectDescent.com
Perfect Descent Climbing Systems™ является подразделением C3 Manufacturing LLC.

P/N 100041 REV 03/2019